

次のようなときは、オーバーヒートです。

- 水温計のマークが1つ（H）だけ点滅している
 - 走行時の加速が急に悪くなる
- このようなときは直ちに安全な場所に車を停めて次の処置・確認を行ってください。

アドバイス

オーバーヒートの状態で走行を続けると、エンジン故障の原因となります。

長時間のアイドリングにより、オーバーヒートする可能性があります。

オーバーヒートの処置

1. メインスイッチをOFFにしてエンジンを止め、再度メインスイッチをONにする。
2. ラジエーターの冷却ファンが作動するか作動音で確認し、メインスイッチをOFFにする。

冷却ファンが作動しない場合

故障が考えられますので、エンジンをかけずHonda 販売店にご相談ください。

冷却ファンが作動している場合

メインスイッチがOFFの状態、エンジンが冷えるのを待ちます。

3. エンジンが冷えてから、リザーバータンクの冷却水を点検し、冷却水が不足していたら補給する。 ➡ P. 63, ➡ P. 64

4. ラジエーターホースなどを点検し、水漏れがないか確認する。

水漏れがある場合

エンジンをかけず、Honda 販売店にご相談ください。

5. 水温計で冷却水の温度を確認しながら走行する。

▲ 異常がなければ走行可能ですが、異常が再発しない場合でも、なるべく早くHonda 販売店で点検を受けてください。