


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması

Akü

Bakım

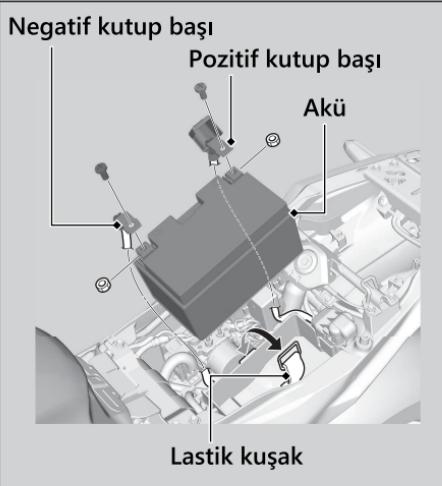

Sökülmesi

Kontağın (Kapalı) konumunda konumunda olduğuna emin olunuz.

1. Ön seleyi çıkarınız. ➔ S. 101
2. Lastik kuşağı sağ taraftan çözünüz.
3. Negatif kutup başını aküden ayıriz.
4. Pozitif kutup başını aküden ayıriz.
5. Terminal somunlarını düşürmememeye dikkat ederek aküyü söküñüz.

Takılması

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.

Daima ilk olarak pozitif kutup başını bağlayınız. Civataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz.

Akü yeniden bağlandıktan sonra saat bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. ➔ S. 38

Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız. ➔ S. 88

"Akünün Bitmesi" ➔ S. 144