


## Akü

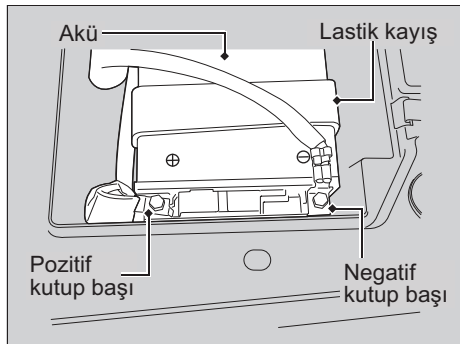

### İ Sökme

Kontağın OFF konumunda olduğundan emin olunuz.

1. Bakım kapağını çıkarın. ► S. 58
2. Negatif  $\ominus$  kutup başını aküden ayırınız.

3. Pozitif  $\oplus$  kutup başını aküden ayırınız.
4. Lastik kuşağı açınız.
5. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü dışarı doğru çekiniz.

### İ Takma

Parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takın. Daima ilk olarak pozitif  $\oplus$  kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz.

Akünün düzgün şekilde tutulması için “Bakım Gereklilikleri” kısmına bakınız.

► S. 47

Akünün Bitmesi ► S. 82